

YES 車輛認證書

受檢測車輛通過YES認證鑑定標準
This vehicle has passed the YES Evaluation Standard



詳情請見

認證編號 CPF0767222B040

車輛資料 Vehicle Information

廠牌 Make	MITSUBISHI
車型 Model	VERYCA
年份 Year	2003/03
排氣量 Displacement	1,198
車身號碼 VIN	***289**
引擎號碼 Engine Number	***SP0258**
現況實車里程 Mileage (僅揭露，不具保證效力)	159,772

車輛認證總結報告 Vehicle Inspection Findings

- A、引擎號碼檢查 Engine Number Inspection
- B、車身號碼檢查 VIN Inspection
- C、泡水跡象檢查 Flood Damaged Trace
- D、車體骨架結構修復跡象檢查 Car Body Structure Inspection

本車引擎號碼無異常。

④ 鈑件鏽蝕、斑剝或鏽穿

本車車身號碼無異常。

B 受損面積約一個拳頭(含)以上


本車輛無泡水跡象。

R 鈑件校正痕跡

本車體骨架結構無修復跡象。

X 更換

車體外觀圖

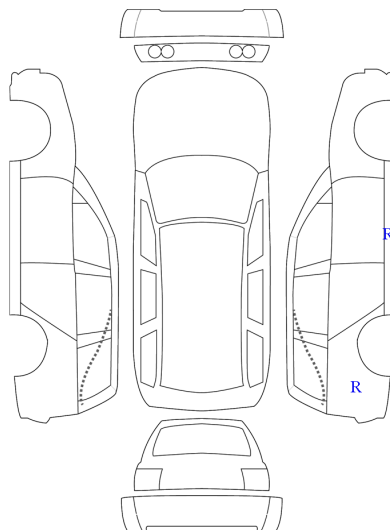

車骨結構圖



委託人/加盟商 Agency ****

委託人/加盟商地址 Address ***花壇鄉中山路一段22**

查定師/Inspected By 顏鉅陞



正面或左前側(含車頭)



後面或右後側(含車尾)



引擎室




機油蓋



水箱蓋



儀錶板

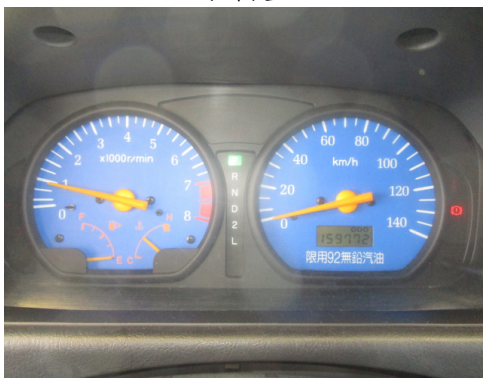

現況實車里程



空調溫度

注意事項：

※本資料僅針對車輛檢查當下現況進行靜態查定揭露，無法確保日後車況之差異
※本認證報告限授權委託人使用

認證編號：_CPF0767222B040_

廠牌：MITSUBISHI
排檔型式：自排
車門數：5門
儀表里程數：159,772

車型：VERYCA
引擎號碼：***SP0258**
車身號碼：***289**

年份：2003/03
傳動型式：2WD
排氣量：1,198

方向機查定範圍

方向機液壓油量/油質有無異常、橫拉桿/球接頭防塵套有無漏油或破損、方向機外觀/管路接頭有無漏油、操作轉向系統有無異常聲響、動力皮帶有無龜裂跡象、動力泵作動有無漏油。

※上述認證項目將依方向機型式不同而調整。



查定項目 Inspection Item	有無異常狀況 Findings		備註事項
方向機液壓油量、油質有無異常	☐ 有	☒ 無	
橫拉桿、球接頭防塵套有無漏油或破裂	☒ 有	☐ 無	
方向機外觀、管路接頭有無漏油	☐ 有	☒ 無	
操作時有無異常或異音	☐ 有	☒ 無	
動力皮帶緊度有無異常	☐ 有	☒ 無	
動力泵作動有無異常有無漏油	☐ 有	☒ 無	

啟動馬達查定範圍

啟動馬達作動時有無異常聲響、啟動馬達本體外觀有無漏油、啟動馬達B端子有無異常、啟動馬達ST端子有無異常。



查定項目 Inspection Item	有無異常狀況 Findings		備註事項
啟動馬達作動時有無異常聲響	☐ 有	☒ 無	
啟動馬達外觀有無漏油	☐ 有	☒ 無	
啟動馬達B端子有無異常	☐ 有	☒ 無	
啟動馬達ST端子有無異常	☐ 有	☒ 無	

注意事項：

※本資料僅針對車輛檢查當下現況進行靜態查定揭露，無法確保日後車況之差異
※本認證報告限授權委託人使用

認證編號：_CPF0767222B040_

廠牌：MITSUBISHI
排檔型式：自排
車門數：5門
儀表里程數：159,772

車型：VERYCA
引擎號碼：***SP0258**
車身號碼：***289**

年份：2003/03
傳動型式：2WD
排氣量：1,198

變速箱查定範圍

入檔時有無抖動/延遲跡象、入檔時有無異常聲響、各檔位靜態入檔操作有無異常、AT警告燈作動有無異常、本體外觀有無漏油跡象、ATF油量/油質有無異常、踩踏離合器及各檔位有無異常聲響。

※上述認證項目將依變速箱型式不同而調整。



查定項目 Inspection Item	有無異常狀況 Findings		備註事項
入檔時有無抖動、延遲跡象	☐ 有	☒ 無	
入檔時有無異常聲響	☐ 有	☒ 無	
各檔位靜態入檔有無操作不順暢	☐ 有	☒ 無	
警告指示燈作動有無異常	☐ 有	☒ 無	
外觀有無漏油跡象	☐ 有	☒ 無	
變速箱油量、油質是否正常	☐ 有	☒ 無	

空調查定範圍

檢查室外氣溫、前空調風速開關各段風速、後空調風速開關各段風速、前空調冷氣A/C開關燈號、後空調冷氣A/C開關燈號、前空調冷氣作動中央出風口溫度、後空調冷氣作動中央出風口溫度、冷凝器散熱風扇有無異常。



查定項目 Inspection Item	有無異常狀況 Findings		備註事項
檢查室外氣溫	29 °C		
前空調風速開關各段風速	☐ 有	☒ 無	
後空調風速開關各段風速	☐ 有	☒ 無	
前空調冷氣A/C開關燈號	☐ 有	☒ 無	
後空調冷氣A/C開關燈號			無此項目
前空調冷氣作動中央出風口溫度	26 °C		
後空調冷氣作動中央出風口溫度	26 °C		
冷凝器散熱風扇有無運轉異常	☐ 有	☒ 無	

注意事項：

※本資料僅針對車輛檢查當下現況進行靜態查定揭露，無法確保日後車況之差異
※本認證報告限授權委託人使用

認證編號：_CPF0767222B040_

廠牌：MITSUBISHI
排檔型式：自排
車門數：5門
儀表里程數：159,772

車型：VERYCA
引擎號碼：***SP0258**
車身號碼：***289**

年份：2003/03
傳動型式：2WD
排氣量：1,198



引擎查定範圍

怠速/加速/高速有無冒白煙、水溫錶(燈)顯示有無異常、溫度/警告指示燈發動後有無異常、機油油量及油質有無異常、引擎本體外觀有無漏油(水)跡象、怠速時有無抖動或異常聲響、本體外觀有無修補或龜裂跡象、冷卻風扇作動有無異常、引擎加速有無異常、風速運轉主體有無異常聲響、冷卻水添加防鏽劑有無異常。

查定項目 Inspection Item	有無異常狀況 Findings		備註事項
運轉時有無冒藍白煙、黑煙	☐ 有	☒ 無	
水溫錶(燈)有無異常顯示	☐ 有	☒ 無	
警告指示燈有無異常作動	☐ 有	☒ 無	
機油油量、油質有無異常	☐ 有	☒ 無	
外觀有無漏油/水跡象	☒ 有	☐ 無	
運轉時有無抖動或異常聲響	☐ 有	☒ 無	
外觀有無修補或龜裂跡象	☐ 有	☒ 無	
冷卻風扇作動有無異常	☐ 有	☒ 無	
加速有無不順暢或無法加速	☐ 有	☒ 無	
高速運轉有無異常聲響	☐ 有	☒ 無	
冷卻水有無添加防鏽劑	☐ 有	☒ 無	

發電機查定範圍

檢查充電指示燈發動後有無異常點亮、檢查發電機作動時有無異常。



查定項目 Inspection Item	有無異常狀況 Findings		備註事項
檢查充電指示燈發動後有無異常燈亮	☐ 有	☒ 無	
檢查發電機作動時有無異音	☐ 有	☒ 無	

注意事項：

※本資料僅針對車輛檢查當下現況進行靜態查定揭露，無法確保日後車況之差異
※本認證報告限授權委託人使用

認證編號：_CPF0767222B040_